ISSOIRE AVIATION
B.P. 1
63501 ISSOIRE CEDEX
Tél. (33) 04 73 89 01 54
Fax (33) 04 73 89 54 59

BULLETIN SERVICE

ISSOIRE AVIATION N° **44**

CLASSEMENT : ***RECOMMANDE***

ISSOIRE, le vendredi 16 juillet 2004

APPAREILS CONCERNES :
AVIONS ISSOIRE AVIATION APM20 - LIONCEAU

OBJET :Poignée de frein

VALIDITE

Ce Bulletin Service est applicable aux avions ISSOIRE AVIATION APM 20 Lionceau, du numéro 4 au numéro 12 inclus.

AVERTISSEMENT

Ce Bulletin Service « recommandé » ne fera pas l'objet d'une Consigne de Navigabilité EASA. Toutefois, son application est fortement recommandée par ISSOIRE AVIATION.

BUT

Eviter le desserrage et possible démontage inopiné et intempestif de la poignée de frein.

APPLICATION

1. Freiner la poignée de frein RC 550-67 sur l'axe strié RC 550-50 à l'aide de frein filet faible.
2. Ajouter cette précision aux pages a-24 et/ou a-25 du Manuel d'entretien

Ces actions doivent être effectuées dans les 100 prochaines heures de vol ou les six prochains mois, à compter de la parution du présent BS, la première des deux échéances atteintes.

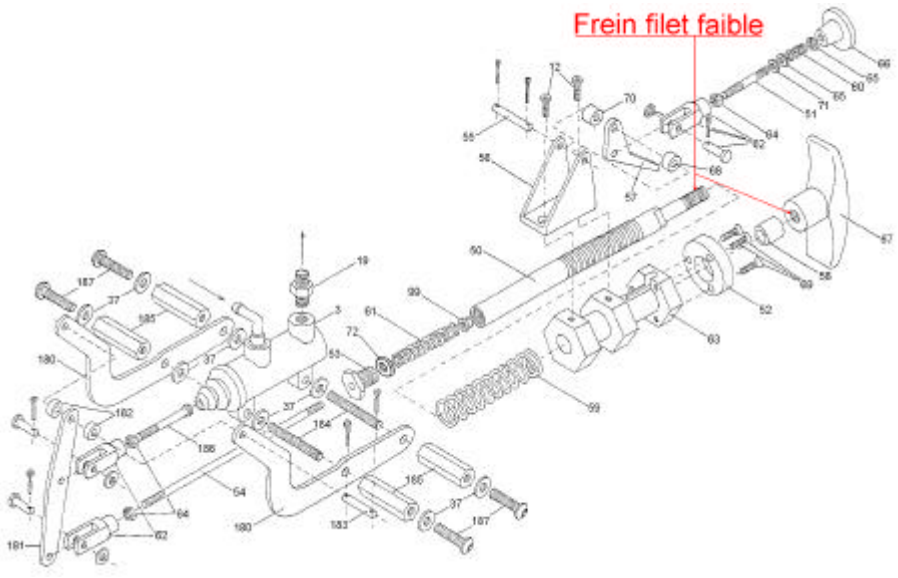

OUTILLAGE

Cette opération ne nécessite que l'outillage habituel d'un atelier d'entretien. Le frein filet peut être le produit Loctite 222 ou 242 mais pas exclusivement (frein filet faible).

MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION

Mentionner l'application du présent Bulletin Service « Freinage poignée de frein » dans le livret d'aéronef.